



Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i



Dräger MSI GmbH
Rohrstraße 32
58093 Hagen

Tel.: 02331 / 9584 - 0
Fax: 02331 / 9584 - 29
e-mail: info@draeger-msi.de

5695009
Edition 07 – July 2022 (Edition 01 – April 2011)

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise	Seite 4
1.1 Zulassungen	
1.2 Hinweise zur Verwendung	
1.3 Hinweise zum Service	
1.4 Hinweise zur Entsorgung gemäß WEEE	
2. Das Messgerät	Seite 5
3. Inbetriebnahme und Bedienung	Seite 6
3.1 Vorbereitung zur Inbetriebnahme	
3.2 Bedientasten (Ein / Ausschalten)	
3.3 Infofenster und Hilfefunktion	Seite 7
3.4 Prüfung des Messgasweges	Seite 8
3.5 Messung beenden	
4. Auswahl der Funktionsbereiche	Seite 9
5. Auswahl und Eingabe von Kundendaten	Seite 9
6. Checklisten / Sichtprüfung	Seite 10
7. Abgasmessungen	Seite 11
7.1 Auswahl von Abgasmessungen	
7.2 Abgasmessung nach 1. BimSchV	Seite 13
7.3 Abgasanalyse / Abgasverlustmessung	Seite 14
7.4 Mittelwertmessung	Seite 16
7.5 CO-Messung	Seite 18
7.6 Ringspaltmessung	
7.7 Frischluftabgleich	Seite 19
8. Druckmessungen	Seite 20
8.1 Mitteldruckmessung	
8.2 Feindruckmessung	Seite 21
8.3 Flowmessung	
9. CO Raumluftmessung	Seite 22

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Inhaltsverzeichnis (Seite 2)

10. Gasleitungsprüfungen	Seite 23
10.1 Auswahl der Gasleitungsprüfung	
10.2 Halbautomatische Dichtheitsprüfung nach DVGW-TRGI 2008	
10.3 Feststellung der Gebrauchsfähigkeit nach DVGW-TRGI 2008	Seite 24
11. Spezielle Funktionen	Seite 26
11.1 Messung der Raumtemperatur	
11.2 Automatische Abschaltfunktion (Standby)	
11.3 CO Überlastschutz	Seite 27
11.4 Online Datenausgabe	
12. Das Dokumentationsmenü	Seite 28
13. Datenspeicherverarbeitung	Seite 28
13.1 Messungen speichern	
13.2 Auswahl von Datenspeicherfunktionen	Seite 29
13.3 Datenspeicher Informationsfunktion	
13.4 Daten zeigen und Daten löschen	
13.5 Daten für Kunde zeigen	Seite 30
13.6 Messdatenspeicher löschen	
13.7 Kundendatenspeicher löschen	
13.8 Prüfertabelle	Seite 31
14. Informationsfunktion	Seite 31
15. Messeinstellungen	Seite 32
15.1 BlmSch-Messung	
15.2 O2 Bezugswert	
15.3 NOx-Faktor (Option)	Seite 33
15.4 Dämpfungsstufe für den Drucksensor	
15.5 Eingabe Kesseltemperatur und Rußzahlen	
15.6 mg-Anzeige	
15.7 Mittelwertzeit	Seite 34
15.8 Kaminzug	
15.9 Abgasverluste und Brennwertberechnung	
15.10 Werkseinstellung (Messeinstellungen)	Seite 35

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Inhaltsverzeichnis (Seite 3)

16. Geräteeinstellungen	Seite 35
16.1 Datum und Uhrzeit	Seite 36
16.2 Einzelne Messung löschen	
16.3 Displaybeleuchtung	
16.4 Tastenton	
16.5 Standby	Seite 37
16.6 Infrarot-Drucker	
16.7 Infofenster	
16.8 Touchpad	Seite 38
16.9 ZIV Messgeräte-Identifikationsnummer aktivieren	
16.10 Werkseinstellung (Geräteeinstellungen)	
16.11 Sprache	Seite 39
17. Warnhinweise, Fehlermeldungen und Funktionshinweise	Seite 39
17.1 Warnhinweise	
17.2 Fehlermeldungen	Seite 40
17.3 Funktionshinweise	Seite 41
18. Technische Daten	Seite 42
18.1 Allgemeine technische Daten	
18.2 Technische Daten Mess- und Rechenwerte	Seite 43
19. Wartung und Service	Seite 44
19.1 Lagerung	
19.2 Pflege	
19.3 Wartung	
19.4 Verbrauchsmaterial und Zubehör	

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

1. Hinweise

1.1 Zulassungen

Das Abgasanalysegerät MSI EM200plus ist geprüft entsprechend den Anforderungen der Europäischen Norm EN 50379 Teil 1 bis 3, sowie den Anforderungen an Messgeräte nach RdSchr. BMU v. 31.1.1997 (BImSchV) und der ZIV KÜO (CO-Messung).

1.2 Hinweise zur Verwendung

Das Abgasanalysegerät EM200plus ist geeignet für die Messung von Verbrennungsparametern an Heizungsanlagen. Es ist nicht geeignet als kontinuierlich arbeitendes Gaswarn- und Alarmgerät.

Jede Handhabung dieses Messgerätes setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Bedienungsanleitung, der entsprechenden Normen, sowie der geltenden gesetzlichen Vorschriften voraus.

Das Gerät ist nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungen bestimmt.


**Die in dieser Anleitung dargestellten Displayanzeigen sind Beispiele!
Nur festgehaltene Messwerte können ausgedruckt oder gespeichert werden.**

Für die Berechnung der Verbrennungsparameter CO₂ und Abgasverlust q_A werden vom Gerät brennstoffspezifische Rechenformeln benutzt. Aus diesem Grund können diese Verbrennungsparameter nur für die Brennstoffe berechnet werden, die in der Brennstofftabelle des Geräts gespeichert sind. Das sind im Besonderen: Heizöl EL, Erdgas, Stadtgas, Propan, Butan, Heizöl S, Biogas, Pellets, Holz, Braunkohle, Steinkohle.

1.3 Hinweise zum Service

Um die ordnungsgemäße Funktion und die Messgenauigkeit zu erhalten, muss einmal jährlich eine Überprüfung und Nachjustierung durch einen von Dräger MSI GmbH autorisierten Service erfolgen.

1.4 Hinweise zur Entsorgung gemäß WEEE

 Seit 2005 gelten EU-weite Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. Wesentlicher Inhalt ist, dass für private Haushalte Sammel- und Recyclingmöglichkeiten eingerichtet sind. Da die EM200plus nicht für die Nutzung in privaten Haushalten registriert sind, dürfen sie auch nicht über solche Wege entsorgt werden. Die Geräte können zur Entsorgung an Ihren nationalen Händler bzw. an Ihre nationale Dräger Safety Organisation zurück gesandt werden. Bei etwaigen Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte an die Dräger MSI GmbH.

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i


2. Das Messgerät

Das EM200plus ist ein elektronisches Mehrkanalmessgerät für die Ermittlung von Abgaskonzentrationen und anderen Feuerungsdaten für Industrie, Service, Umweltschutz, Schornsteinfeger, Heizungshandwerk, usw..

Alle Prüfungen und Messungen können durch Ausdruck oder durch Speicherung dokumentiert werden.



- 1 = Gasaufbereitungspatrone
- 2 = Buchse für Thermoelement (T-Gas)
- 3 = Gaseingang
- 4 = Buchse für Raumtemperaturfühler*
- 5 = Druckmesseingang (+)
- 6 = Druckmesseingang (-)
- 7 = Leuchtdiode und Infrarotsender
- 8 = Multifunktionsschnittstelle
- 9 = USB - Schnittstelle
- 10 = Anschluss für Ladenetzteil

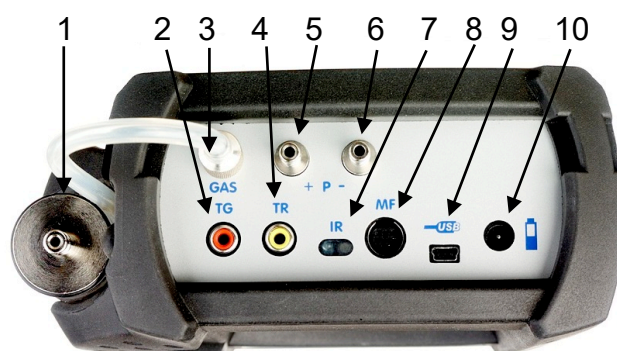

* Hier können auch verschiedene Fühler zur Messung der Verbrennungslufttemperatur (z.B. bei Messungen an LAS) angeschlossen werden.

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

3. Inbetriebnahme und Bedienung

3.1 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme des Messgerätes ist der einwandfreie Zustand aller Komponenten zu prüfen, z.B.:

- Kein Kondensatwasser in der Gasaufbereitungspatrone
- Filter der Gasaufbereitungspatrone sauber
- Gasschläuche ohne Defekte
- Sichtprüfung der Sonde

Stecken Sie die Schnellkupplung des Schlauchs der Gasaufbereitungspatrone auf den Gaseingang des Messgerätes. Benutzen Sie immer die Gasaufbereitungseinheit!


Sorgen Sie dafür, dass durch die Aufbereitungseinheit Frischluft angesaugt werden kann, mit der Frischluft werden die Null-Signale der Sensoren geprüft.

3.2 Bedientasten

3.2.1 Ein / Ausschalten

Einschalten: gleichzeitiges, ca. 1 Sekunde langes, Drücken der Tasten „F“ und „H“. Ist eine Regelwartung durchzuführen erinnert das Messgerät ab einem Monat vor Fälligkeit an den Servicetermin.

Nach Drücken von „F“ (WEITER) oder direkt nach dem Einschalten zeigt das Display:

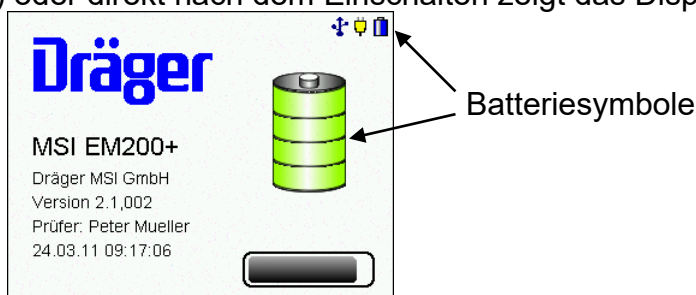

Die Batteriesymbole zeigen den Ladezustand der Batterie an, hier volle Kapazität. Der Balken zeigt den Fortschritt der Überprüfungs- und Stabilisierungsphase an. Außerdem werden die Softwareversion des Gerätes, ein angewählter Prüfer, Datum und Uhrzeit angezeigt.

Die Dauer des Systemchecks ist abhängig von der Stabilisierungszeit des O₂-Sensors. Je nach Ausschaltdauer und –zeit beträgt die Stabilisierungszeit mindestens 30 Sekunden, sie kann aber unter Umständen über 10 Minuten dauern. Dadurch wird eine große Sensorlebensdauer erreicht, gleichzeitig ist für den typischen Geräteeinsatz in der Regel aber nur eine kurze Stabilisierungszeit von 30 Sekunden erforderlich.

Werden Fehler entdeckt, werden Warnmeldungen angezeigt, andernfalls wird das Menü „Auswahl der Funktionsbereiche“ aufgerufen.

Ausschalten: längeres Drücken (> 3 Sek.) der Taste „F“ oder mit der Funktion „Ausschalten“ im Menü „Auswahl der Funktionsbereiche“. Ist beim Ausschalten der O₂-Wert kleiner 20 % oder der CO-Wert größer 10 ppm, läuft die Pumpe 2 Minuten weiter. Durch längeren Druck auf die F-Taste wird die Pumpe sofort ausgeschaltet.

3.2.2 Funktionen der Bedientasten


Die Belegung der Bedientasten wird jeweils in der letzten Zeile des Displays angezeigt.

Das EM200plus ist mit einem Touchscreen ausgestattet. Eine Berührung des Bildschirms an den entsprechenden Punkten ersetzt den Tastenbefehl. Durch Ziehen über den Bildschirm kann die Anzeige gescrollt werden. Bei der Eingabe von Zahlenwerten (z.B. Kesseltemperatur) kann durch diagonales Ziehen über den Bildschirm der Zahlenwert geändert werden.

Ist die mittlere Bildschirmtaste mit zwei Funktionen belegt, z.B. (▲▼), befindet sich eine Funktion in der rechten Hälfte der abgebildeten Taste und die andere Funktion in der linken Hälfte.

Mit (III) wird ein Kontextmenü geöffnet.

In Abhängigkeit des Menüpunktes bietet das Kontextmenü unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten und Befehle.

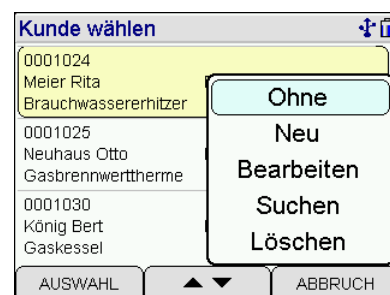

In der Ergebnisanzeige wird mit (REF) eine vorher angewählte Kundennummer angezeigt. Die Kundennummer kann vor dem Abspeichern geändert werden.

Die Berührung des Displays mit scharfen oder spitzen Gegenständen kann zur Zerstörung des Displays führen.


3.3 Infofenster und Hilfefunktion

Mit längerem Drücken der rechten Taste wird ein Infofenster aufgerufen. Das Infofenster informiert über ausgewählte Kundennummer, Kundename, Prüfer, Datum und Uhrzeit, Batteriestatus und Restlaufzeit der Batterie im aktuellen Betriebszustand.



Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Ist das Infofenster geöffnet, kann mit (HILFE) eine Hilfefunktion aufgerufen werden, die Informationen und Hilfestellungen über den jeweils angewählten Menüpunkt gibt.

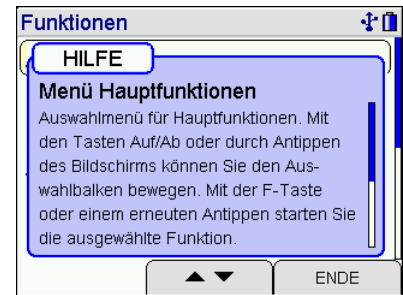

3.4 Prüfung des Messgasweges


Bei Geräten mit eingebauter Gasstromregelung wird der Messgasstrom ständig überwacht. Ein nicht ausreichender Messgasstrom wird mit einer Fehlermeldung angezeigt. Die Dichtigkeit des Systems lässt sich leicht prüfen, indem die Ansaugöffnung verschlossen wird. Nach kurzer Zeit muss eine Fehlermeldung „Gasstrom zu klein“ erfolgen.

Bei Geräten ohne Gasstromregelung ist mit einfachen Mitteln nur ein indirekter Test möglich: Gaseingang des Gerätes verschließen. Wenn der Gasweg in Ordnung ist, muss die Pumpe nun eine höhere Leistung aufbringen. Das Pumpengeräusch ändert sich entsprechend. Sollte keine Änderung eintreten, muss der Gasweg mit einem Gasflussmesser geprüft werden.

3.5 Messung beenden


Nach der Messung die Sonde aus dem Abgasstrom entfernen und für 1-2 Minuten Frischluft ansaugen lassen, erst jetzt das Gerät ausschalten. Gasaufbereitungspatrone leeren und reinigen. Die Filterscheiben und das Filtervlies sind auf Verschmutzung zu prüfen und ggf. zu ersetzen. Zum Herausdrücken der Filterscheiben einen kleinen Schraubendreher oder eine Büroklammer benutzen.

Gasaufbereitungspatrone:

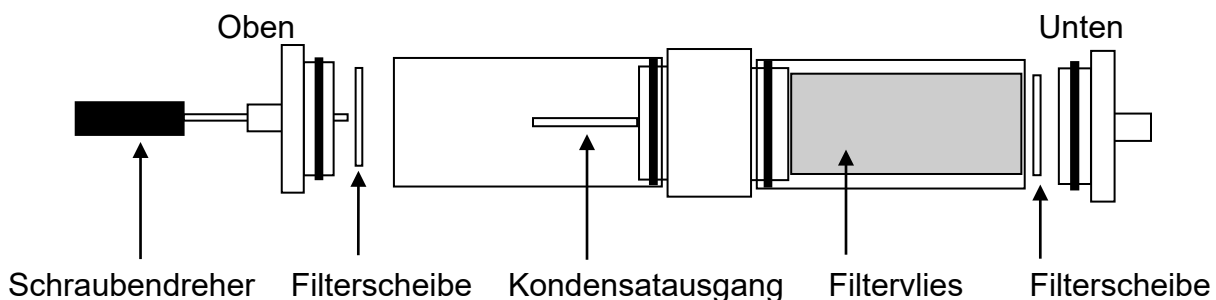

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

4. Auswahl der Funktionsbereiche

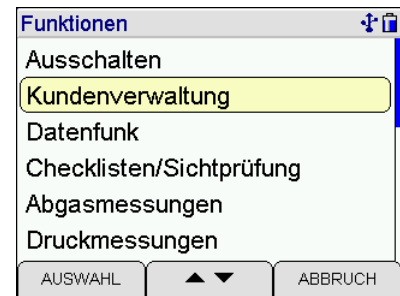

Wählbare Funktionen sind:

Ausschalten	= Ausschalten des Messgerätes
Kundenverwaltung	= Auswahl und Eingabe von Kundendaten
Datenfunk	= Online-Datentransfer von Messdaten (Option)
Checkl./Sichtprüfung	= Bearbeitung von Checklisten / Dokumentation der Sichtprüfung
Abgasmessungen	= Menü zur Wahl der Abgasmessung
Druckmessungen	= Menü zur Wahl der Druckmessung
4Pa-Messung	= Menü „4Pa-Messung“ (Option)
Heizungscheck	= Menü „Heizungs-Check“ (Option)
CO - Raumluft	= CO - Raumluftmessung
Gasleitungen	= Menü „Gasleitungsprüfungen“
Brennerdiagnose	= Auslesen digitaler Feuerungsautomaten mit Dual-BCI-S (Option)
Datenverwaltung	= Menü „Datenspeicherfunktionen“
Info	= Informationsfunktion
Messeinstellungen	= Menü „Messdatenkonfiguration“
Geräteeinstellungen	= Menü „Gerätekonfiguration“

5. Auswahl und Eingabe von Kundendaten

Mit der PC-Software besteht die Möglichkeit, Kundennummer, Kundenname und Kundendaten zu erstellen und zum Messgerät zu übertragen.

Sind Kundendaten im Gerät gespeichert, kann mit dieser Funktion ein Kunde ausgewählt und die Daten bearbeitet werden.

Sind für den Kunden keine Kundendaten gespeichert, können diese mit dieser Funktion eingegeben werden.



Mit (III) wird das Kontextmenü geöffnet.



Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Mit (Bearbeiten) wird die markierte Kundennummer und sofern vorhanden die zugehörigen Daten angezeigt.

Mit (AUSWAHL) können diese Daten bearbeitet und mit (ENDE) übernommen werden.

Mit (Neu) können neue Kundendaten angelegt werden.

Kundendatensatz	
Kundennr.	012345
Name	Klose GmbH
Anlagenart	Gasbrennwerttherme
Aufstellort	Kellerraum 16
Anl.Nr.	580
Strasse	Masteweg 13

AUSWAHL ▲ ▼ ENDE

Angelegt werden können: Kundennummer, Name, Anlagenart, Aufstellort, Anlagennummer, Strasse, PLZ, Ort, Kundenname, Kundenstrasse, Kunden-PLZ, Kundenort, Kunden-telefonnummer, Kesselhersteller, Kesseltyp und –baujahr, Kesselleistung, Brennerhersteller, Brennertyp und –baujahr, Brennerbauart und Brennstoff.

Mit (Suchen) kann ein Kundenname in den gespeicherten Daten gesucht werden.

Mit (AUSWAHL) wird die angezeigte Kundennummer übernommen.

Die übernommene Kundennummer gilt für alle folgenden Messungen, bis das Gerät ausgeschaltet oder eine andere Nummer gewählt wird.

Mit (Löschen) kann der komplette Kundendatensatz gelöscht werden. Das Löschen von einzelnen Kundendatensätzen ist nur möglich, wenn die Funktion aktiviert und keine Messdaten im Gerät gespeichert sind.

6. Checklisten / Sichtprüfung

Das Ergebnis der Sichtprüfung kann mit einem Kommentar versehen und dokumentiert werden.

Sichtprüfung OK NICHT OK

Kommentar:

WEITER OK/NOK ENDE

Hausschau

Absperreinrichtung ---
frei zugänglich ?

Gasleitungen ---
einwandfreier Zustand?

Leitungen, Befestigungen ---
gut / keine Anhängsel

AUSWAHL ▲ ▼ FERTIG

Hausschau

Absperreinrichtung JA
frei zugänglich ?

Gasleitungen ---
einwandfreier Zustand?

Leitungen, Befestigungen ---
gut / keine Anhängsel

JA NEIN ABRUCH


Mit der PC-Software können Checklisten konfiguriert werden. Bis zu 4 unterschiedliche Checklisten mit jeweils bis zu 20 Checkpunkten können im Gerät abgelegt, bearbeitet und dokumentiert werden.

7. Abgasmessungen

7.1 Auswahl von Abgasmessungen

Wählbare Funktionen sind:

Abgasmessung BImSch	= Abgasmessung nach 1. BimSchV
Analyse / Abgasverlust	= Abgasanalyse- / Abgasverlustmessung
Mittelwertmessung	= Mittelwertmessung
CO-Messung	= CO-Messung
Ringspaltmessung	= Ringspaltmessung
Frischluftabgleich	= Nullpunktkalibrierung mit Frischluft

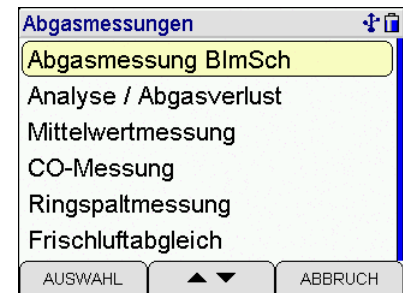

7.1.1 Vorbereitung zur Abgasmessung BImSchV, Abgasanalyse und Mittelwertmessung

Abgassonde mit dem Messgerät verbinden, dazu den Gasschlauch der Sonde auf den Gaseingang der Gasaufbereitungseinheit stecken und den Stecker vom Thermoelement (roter Ring) in die Buchse „TG“ stecken. Den Verbrennungsluftfühler mit dem Anschluss „TR“ verbinden.

Nach Start der Messung wird automatisch die Brennstoffauswahl aufgerufen.

Nach dem Starten des Brenners warten bis dieser in einen stabilen Betriebszustand gekommen ist. Direkt nach dem Einschalten können hohe Abgas- und Rußmengen erzeugt werden, die unnötigerweise die Messgasfilter und die Sensoren belasten.

7.1.2 Brennstoffauswahl

Den gewünschten Brennstoff anwählen und übernehmen.

War vor Anwahl der Funktion Abgasmessung die Pumpe ausgeschaltet, folgt eine kurze Stabilisierungsphase.




Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

7.1.3 Kernstromsuche

Im Abgasstrom gibt es Bereiche, die nur teilweise mit Abgas durchmischt sind. Aus diesem Grund ist es erforderlich, die Probe aus dem Kernstrom zu entnehmen. Der Kernstrom ist gekennzeichnet durch ein Maximum der Abgastemperatur und ein Minimum der Sauerstoffkonzentration. Die „Kernstromsuche“ dient zum Aufsuchen dieses Optimums.

Die Sonde in das Abgasrohr einführen und im Abgasstrom bewegen. Die Sondenposition so einrichten, dass sich die Sondenspitze im Kernstrom befindet (höchste Gastemperatur). Mit dem Feststellkonus kann die Sonde an der optimalen Position fixiert werden.

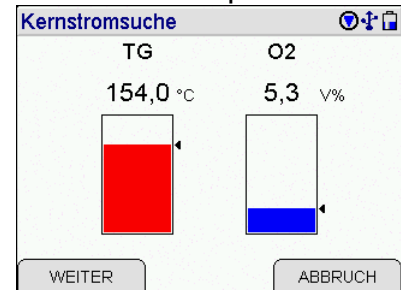

7.1.4 Messung des Kaminzugs

Bei Abgasanalyse und Mittelwertmessung erscheint dieser Menüpunkt nur, wenn er unter Messeinstellungen aktiviert ist.

Zur Messung des Kaminzugs mit normaler Gassonde, den Schlauch der Gasaufbereitungspatrone vom Gaseingang auf den Druckeingang (+) umstecken.



Mit (HALTEN) wird der Messwert festgehalten und farblich hinterlegt dargestellt.

Mit erneutem (HALTEN) wird der festgehaltene Wert wieder freigegeben.


Nach der Zugmessung den Schlauch wieder zurückstecken!



7.1.5 Eingabe der Kesseltemperatur

Bei Abgasanalyse und Mittelwertmessung erscheint dieser Menüpunkt nur, wenn er unter Messeinstellungen aktiviert ist.

Mit (EINGABE) oder direktes Antippen kann die Kesseltemperatur eingestellt werden.

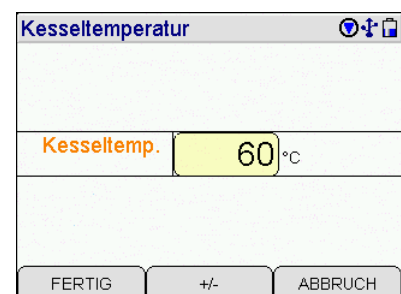

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

7.1.6 Eingabe von Rußzahlen

Bei Abgasanalyse und Mittelwertmessung erscheint dieser Menüpunkt nur, wenn er unter Messeinstellungen aktiviert ist.

Mit (EINGABE) oder direktes Antippen können die Werte geändert werden.

Russmessung	
Russz. 1	0,0
Russz. 2	0,0
Russz. 3	0,0
Ölderiv.	NEIN
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> WEITER EINGABE </div>	

Sind alle Eingaben gemacht, wird mit (NÄCHSTE) zur Ergebnisanzeige gewechselt.

Russmessung	
Russz. 1	1,0
Russz. 2	0,0
Russz. 3	0,0
Ölderiv.	NEIN
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> NÄCHSTE +/- ABBRUCH </div>	

7.2 Abgasmessung BlmSchV

Die „Abgasmessung BlmSchV“ erscheint nur, wenn im Funktionsmenü „Messeinstellungen“ die Messung aktiviert ist.

Die 1. BlmSchV fordert die gleichzeitige Bestimmung von Sauerstoffgehalt des Abgases und Abgastemperatur als Mittelwert über einen Zeitraum von 30 Sekunden.

Wird die Ringspaltmessung **vor** der „Abgasmessung BlmSchV“ durchgeführt, werden die Werte der Ringspaltmessung automatisch in die Ergebnisanzeige der „Abgasmessung BlmSchV“ übernommen.

7.2.1 Abgasverlustbestimmung BlmSchV

Bei der Mittelwertbildung werden u.A. die Werte für Abgastemperatur (TG), Sauerstoff (O₂), Abgasverlust (qA) und Kohlenmonoxid in Milligramm pro Kilowattstunde (CO mg!) angezeigt.

Abgasmessung BlmSch			
TVL	21,2 °C	CO	84 ppm
TG	154,0 °C	CO-0	112 ppm
O ₂	5,3 v%	CO	124 mg!
qA	6,7 %	CO ₂	11,5 v%
Eta	93,3 %	T tau	44 °C
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> WEITER START ABBRUCH </div>			

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Nach Start der Mittelwertbildung läuft die vorgeschriebene Zeit von 30 Sekunden.

Mittelwertbildung 0:05			
TVL	21,2 °C	CO	84 ppm
TG	154,0 °C	CO-0	112 ppm
O2	5,3 v%	CO	124 mg/l
qA	6,7 %	CO2	11,5 v%
Eta	93,3 %	T tau	44 °C
		STOP	ABBRUCH

Die Ergebnisse der Mittelwertbildung werden farblich hinterlegt dargestellt.

Mit (RESET) kann die Messung neu gestartet werden.

Abgasmessung BlmSch			
TVL	21,2 °C	CO	84 ppm
TG	154,0 °C	CO-0	112 ppm
O2	5,3 v%	CO	124 mg/l
qA	6,7 %	CO2	11,5 v%
Eta	93,3 %	T tau	44 °C
		WEITER	RESET
		ABBRUCH	

7.2.2 Ergebnisanzeige Abgasmessung BlmSchV

Mit (▲▼) wird die Anzeige gescrollt und alle Mess- und Rechenwerte angezeigt.

Mit (WEITER) wird zum Dokumentationsmenü gewechselt.

Ergebnis	
Zeit	23.03.11 15:24
Kundennr.	0815
Brennstf.	Heizöl EL
TG	154,0 °C
TVL	21,2 °C
T-Kessel	65,0 °C
WEITER	▲ ▼

7.3 Abgasanalyse / Abgasverlustmessung

7.3.1 Anzeige der Standard Abgasanalysewerte

Striche in der Anzeige zeigen, dass die Werte nicht vorliegen, zu groß sind (Messbereichsüberschreitung) oder Rechenwerte nicht zulässig sind (z.B. Division durch 0).

Durch Antippen eines Messwertes öffnet sich für diesen Messwert ein Fenster, in dem der Verlauf dieses Messwertes grafisch dargestellt wird.

Abgasmessung	
TG	154,0 °C
O2	5,3 v%
CO	84 ppm
CO-0	112 ppm
CO2	11,5 v%
WEITER	HALTEN
ABBRUCH	

Nur festgehaltene Messwerte können ausgedruckt oder gespeichert werden.

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Im Display werden die aktuellen und die festgehaltenen Werte (farblich hinterlegt) angezeigt. Die Druckmessung wird nur festgehalten, wenn die extra Messung des Kaminzugs deaktiviert ist.

Abgasmessung		
TG	154,0 °C	154,0 °C
O2	5,3 v%	5,3 v%
CO	84 ppm	84 ppm
CO-0	112 ppm	112 ppm
CO2	11,5 v%	11,5 v%
WEITER HALTEN ABRUCH		

Ist die Option NO-Messkanal im Messgerät vorhanden, wird dieser als Nächstes angezeigt.

Abgasmessung		
TVL	21,2 °C	
TG	154,0 °C	
O2	5,3 v%	
qA	6,7 %	
Eta	93,3 %	
WEITER HALTEN ABRUCH		

Die Berechnung des Abgasverlustes für Brennwertkessel kann aktiviert werden.

Abgasmessung		
O2	5,3 v%	
TVL	21,2 °C	
TG	154,0 °C	
qA-B	---	%
Eta-B	---	%
WEITER HALTEN ABRUCH		

War die Berechnung nicht aktiviert oder wird (WEITER) gedrückt, wird die tabellarische Anzeige der Gaskonzentrationen aufgerufen, falls sie aktiviert ist.

Die in den Displaydarstellungen angezeigten Abkürzungen für die Messkanäle bedeuten:

TVL	= Temperatur der Verbrennungsluft
TG	= Abgastemperatur
T tau.	= Taupunkttemperatur
qA	= Abgasverlust
qA-B	= Abgasverlust für Brennwertkessel
Eta	= Feuerungstechnischer Wirkungsgrad
Eta-B	= Feuerungstechnischer Wirkungsgrad für Brennwertkessel

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

7.3.2 Tabellarische Anzeige der Gaskonzentrationen

Ist die Anzeige der Gaskonzentrationen in mg/m^3 deaktiviert, wird diese Anzeige übersprungen und die Anzeige des Kaminzugs aufgerufen.

Bei aktivierter Anzeige in mg/m^3 werden in der ersten Spalte die Messkanäle angezeigt.

In der zweiten Spalte werden die gemessenen Werte in ppm angezeigt und in der Dritten die daraus berechneten Werte in mg/m^3 .

Die vierte Spalte zeigt die auf den Sauerstoff-Bezugswert umgerechneten Messgrößen in mg/m^3 oder mg/MJ oder mg/kWh .

Der eingestellte O_2 -Bezugswert (hier 3 %) wird in der letzten Zeile angezeigt. Die Einstellung der Maßeinheit und des O_2 -Bezugswertes kann im Menü Messeinstellungen verändert werden.

Abgasmessung			
	ppm	mg/m^3	mg/kWh
CO	84	105	128
O2 Bezug 3 V%			
WEITER		HALTEN	ABBRUCH

7.3.6 Ergebnisanzeige Abgasanalyse

Mit (▲▼) wird die Anzeige gescrollt und alle Mess- und Rechenwerte angezeigt.

Mit (WEITER) wird zum Dokumentationsmenü gewechselt.

Ergebnis	
Zeit	23.03.11 15:24
Kundennr.	0815
Brennstf.	Heizöl EL
TG	154,0 °C
TVL	21,2 °C
T-Kessel	65,0 °C
WEITER	▲ ▼

7.4 Mittelwertmessung

In vielen Fällen werden Mittelwertmessungen eingesetzt, um trotz zeitlich veränderlicher Verbrennungszustände reproduzierbare Ergebnisse für die Verbrennungsparameter zu erhalten. Hierzu wird eine bestimmte Dauer für die Mittelung der Messwerte gefordert.

So wird z.B. für nach TA-Luft genehmigte Anlagen die Bildung von Halbstundenmittelwerten verlangt, hingegen ist für Festbrennstofffeuerungen die Bildung von Mittelwerten über 15 Minuten vorgeschrieben.

Mit dem EM200plus können Mittelwertbildungen über 30 sek, 60 sek, 15 min oder 30 min durchgeführt werden. Die Zeiten müssen in den Messeinstellungen eingestellt werden.

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

7.4.1 Anzeige der Abgasanalysewerte bei der Mittelwertmessung

Angezeigt werden die Messkanäle, die Werte und die dazugehörigen Maßeinheiten. Striche in der Anzeige zeigen, dass die Werte nicht vorliegen, zu groß sind (Messbereichsüberschreitung) oder Rechenwerte nicht zulässig sind (z.B. Division durch 0).

Mittelwertmessung 60 s	
TG	154,0 °C
O2	5,3 v%
CO	84 ppm
CO-0	112 ppm
CO2	11,5 v%
WEITER START ABBRUCH	

Nach Start der Mittelwertmessung läuft die angewählte Zeit.

Mittelwertbildung 0:05	
TG	154,0 °C
O2	5,3 v%
CO	84 ppm
CO-0	112 ppm
CO2	11,5 v%
WEITER ABBRUCH	

Die Ergebnisse der Mittelwertmessung werden farblich hinterlegt dargestellt.

Wie bei der Abgasanalyse beschrieben kann dann nacheinander die tabellarische Anzeige der Mittelwerte der Gaskonzentrationen, die Anzeige des Kaminzugs, die Eingabe der Kesseltemperatur und die Eingabe von Rußzahlen aufgerufen werden.

Anschließend wird die Ergebnisanzeige der Mittelwertmessung aufgerufen.

Mittelwertmessung 60 s		
TG	154,0 °C	154,0 °C
O2	5,3 v%	5,3 v%
CO	84 ppm	84 ppm
CO-0	112 ppm	112 ppm
CO2	11,5 v%	11,5 v%
WEITER ABBRUCH		

7.4.2 Ergebnisanzeige der Mittelwertmessung

Mit (WEITER) wird zum Dokumentationsmenü gewechselt.

Ergebnis	
Zeit	23.03.11 16:18
Kundennr.	0815
Mittelwert	60 s
Brennstf.	Heizöl EL
TG	154,0 °C
TVL	21,2 °C
WEITER ▲ ▼	

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

7.5 CO-Messung

Im Rahmen der amtlichen Abgaswegeüberprüfung muss auch die CO Konzentration im Abgas gemessen werden. Diese Messung muss mit einer Mehrlochsonde durchgeführt werden.

Den Gasschlauch der Sonde auf den Gaseingang der Gasaufbereitungseinheit stecken.

CO-Messung	
O ₂	5,3 v%
CO	84 ppm
CO-0	112 ppm
[HALTEN] [ABBRUCH]	

Festgehaltene Werte können mit (HALTEN) wieder freigegeben werden.

CO-Messung	
O ₂	5,3 v%
CO	84 ppm
CO-0	112 ppm
[WEITER] [HALTEN] [ABBRUCH]	

Mit (WEITER) wird das Ergebnis der CO-Messung angezeigt.

Mit (WEITER) wird das Dokumentationsmenü aufgerufen.

CO-Messung	
Zeit	23.03.11 16:27
Kundennr.	0815
O ₂	5,3 v%
CO	84 ppm
CO-0	112 ppm
[WEITER] [▲ ▼]	

7.6 Ringspaltmessung

Bei raumluftunabhängigen Verbrennungsanlagen kann, zur Feststellung der Dichtheit des Abgasrohres, die O₂-Konzentration im Ringspalt gemessen werden. Die Messung ist mit einer speziellen Ringspalt-Mehrloch-Sonde durchzuführen.

Den Gasschlauch der Sonde auf den Gaseingang der Gasaufbereitungseinheit stecken.

Der Sauerstoffwert an Frischluft beträgt 21 Vol %. Ist das Abgasrohr defekt, wird sich die Sauerstoffkonzentration ändern. Angezeigt werden die Sauerstoffkonzentration im Ringspalt (O₂-Rs), die Differenz der Sauerstoffkonzentration im Ringspalt zu Frischluft und die Kohlenmonoxidkonzentration im Ringspalt (CO-Rs).

Ringspalt-Messung	
O ₂ -Rs	5,3 v%
O ₂ -Diff	15,7 v%
CO-Rs	84 ppm
[WEITER] [HALTEN] [ABBRUCH]	

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Festgehaltene Werte können mit (HALTEN) wieder freigegeben werden.

Ringspalt-Messung	
O2-Rs	5,3 v%
O2-Diff	15,7 v%
CO-Rs	84 ppm
WEITER HALTEN ABBRUCH	

Mit (WEITER) wird zur Druckmessung im Ringspalt gewechselt.

Ringspalt-Messung	
P-Rs	0,06 hPa
WEITER HALTEN Null	

Zur Messung des Drucks im Ringspalt den Schlauch der Gasaufbereitungspatrone vom Gaseingang auf den Druckeingang (+) umstecken.

Ringspalt-Messung	
P-Rs	0,06 hPa
WEITER HALTEN Null	

Festgehaltene Werte können mit (HALTEN) wieder freigegeben werden.

Mit (WEITER) wird zur Ergebnisanzeige gewechselt.

Mit (WEITER) wird das Dokumentationsmenü aufgerufen.

Ringspalt-Messung	
Zeit	23.03.11 16:36
Kundennr.	0815
O2-Rs	5,3 v%
O2-Diff	15,7 v%
CO-Rs	84 ppm
P-Rs	0,06 hPa
WEITER ▲ ▼	

7.7 Frischluftabgleich


Mit dieser Funktion ist es möglich, die Nullpunkte aller el.-chem. Sensoren und den Nullpunkt des Drucksensors vor Start einer Abgasmessung zu kalibrieren.

Mit (WEITER) werden die zurzeit aktuellen Messwerte der el.-chem. Sensoren und des Drucksensors angezeigt.


Frischluftabgleich	
Frischluft ansaugen !	
WEITER ABBRUCH	

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Durch die Sonde Frischluft ansaugen lassen.
Die Anschlüsse für den Drucksensor müssen frei sein.

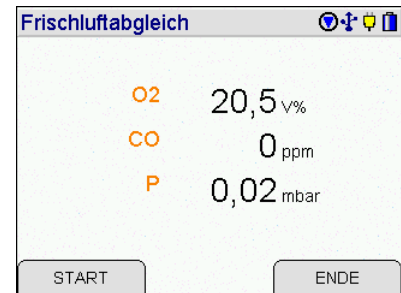


Mit (START) werden die Nullpunkte erneut neu gesetzt.

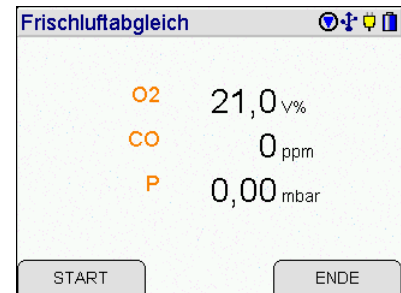

8. Druckmessungen

Wählbare Druckmessungen sind:


- Mitteldruck = Druckmessungen bis 100 mbar
- Feinstdruck = Druckmessungen bis 100 Pascal
- Flow Messung = Strömungsgeschwindigkeitsmessung (nur MSI EM200plus-i)

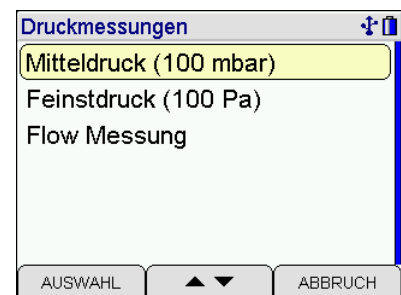

8.1 Mitteldruckmessung


Für eine Druckmessung (Gas-, Düsen- oder Fließdruck) den Druckeingang (+) mit einem Druckmessschlauch mit der Messstelle verbinden. Für eine Differenzdruckmessung den Druckeingang (+) mit der Messstelle mit dem höheren Druck verbinden.

Angezeigt werden die Messwerte mit ihrer Maßeinheit und eine Grafik mit dem Druckverlauf.

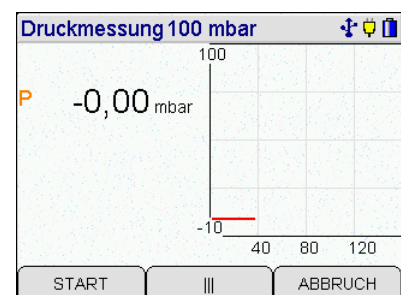

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Nach Start der Druckmessung wird in der ersten Zeile angezeigt, welche Druckmessung gerade durchgeführt wird. Der erste angezeigte Messwert ist der aktuelle Druck, der Zweite ist der Wert beim Start der Messung, der dritte Wert ist die aktuelle Differenz zum Startdruck und der vierte Wert ist der Mittelwert der laufenden Messung. Als fünfter Wert wird die bisherige Dauer der Messung angezeigt.

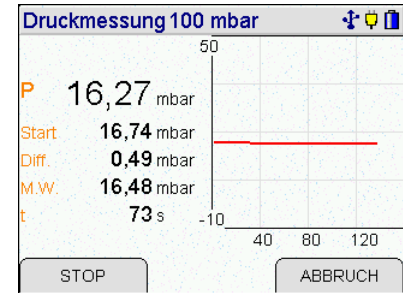

8.2 Feinstdruckmessung

Die Feinstdruckmessung ermöglicht die Messung der sehr niedrigen Differenzdrücke bei der Inbetriebnahme von Gasthermen. In der Buderus Wartungsanleitung für den Logamax plus GB 162-80/100 wird z.B. angegeben "Der Differenzdruck ($p_{\text{Gas}} - p_{\text{Luft}}$) muss -5 Pa ($\pm 5\text{Pa}$) betragen (Anzeige am Messgerät: -10 bis 0 Pascal)".

Gemessen wird der Druck im Bereich von -100 bis +100 Pascal (100 Pa = 1 hPa) mit einer Auflösung von 0,1 Pascal.

Die Dämpfungsstufe in der Feinstdruckmessung ist voreingestellt auf „Hoch“, die gewählte Dämpfungsstufe ist unabhängig von anderen Druckmessungen.

Der Ablauf der Feinstdruckmessung ist identisch mit dem Ablauf der Mitteldruckmessung.

8.3 Flowmessung (nur MSI EM200plus-i)

Da die Gasgeschwindigkeit im Abgaskanal nicht im gesamten Querschnitt gleich ist, müssen oft Messungen an verschiedenen Punkten des Querschnittes durchgeführt werden. Die Strömungsgeschwindigkeit kann aus bis zu 60 Einzelmessungen ermittelt werden. Nach Anwahl der Flowmessung wird die Brennstoffauswahl angezeigt.

8.3.1 Brennstoffauswahl

Der gemessene Differenzdruck hängt von der Gasgeschwindigkeit ab, aber auch von Gaszusammensetzung (Masse der Gase) und Gastemperatur. Die Gaszusammensetzung wird auf Grund des verwendeten Brennstoffes ermittelt.

Nach Auswahl des Brennstoffes wird die Abgastemperaturmessung aufgerufen.

8.3.2 Abgastemperaturmessung

Der Temperatureinfluss ist für die Flowmessung von Abgasen im Gegensatz zur Messung von Luft in Lüftungskanälen nicht vernachlässigbar. Deshalb muss die Abgastemperatur gemessen und ihr Einfluss berücksichtigt werden.

Die Messung der Abgastemperatur wird mit einer Gassonde mit integriertem Thermoelement durchgeführt. Dazu muss der Thermoelement-Stecker der Gassonde mit der mit TG bezeichneten Buchse des MSI EM200plus-i verbunden werden.

Mit (WEITER) wird die angezeigte Abgastemperatur übernommen.

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

8.3.3 Durchführung der Flowmessung

Die Messung der Strömungsgeschwindigkeit erfolgt mit einem Prandtl Staurohr (Sonde) durch Messung der Differenz zwischen Staudruck (dynamischer Druck) und statischem Druck. Hierzu wird der Ausgang für die Staudruckmessung mit dem + Eingang der Druckmessung des MSI EM200plus-i und der Ausgang für den statischen Druck mit dem – Eingang verbunden.

Angezeigt werden der aktuelle Messwert, der vorhergehende Messwert, der errechnete Mittelwert der bisherigen Messungen und die Anzahl der erfolgten Messungen. Der aktuell angezeigte Messwert kann mit (NULL) auf 0 m/s gestellt werden (Nullpunktkalibrierung). Mit (MESSUNG) wird der aktuelle Messwert festgehalten, die Anzahl der Messungen um 1 erhöht und der bisherige aktuelle Messwert wird als „Letzter Wert“ angezeigt. Dies kann für bis zu 60 Messungen durchgeführt werden.

Flow-Messung	
Flow Aktuell	16,0 m/s
Letzter Wert	15,8 m/s
Mittelwert	13,2 m/s
Messungen	10
MESSUNG NULL FERTIG	

Mit (WEITER) wird zur Ergebnisanzeige gewechselt.

Mit (WEITER) wird das Dokumentationsmenü aufgerufen.

Ergebnis	
Zeit	02.01.12 16:52
TG	33,2 °C
Messungen	11
Mittelwert	13,4 m/s
WEITER REF	

9 CO Raumluftmessung

In einigen Ländern (z.B. Spanien) besteht die Vorschrift, am Aufstellungsort einer Verbrennungsanlage deren Dichtheit mittels einer Messung des CO-Gehaltes der Raumluft zu bestimmen. Hierzu benötigt das EM200plus keinen externen Sensor. An einem Ort mit frischer Luft ohne CO-Gehalt muss der Anzeigewert 0 ppm sein. Ist der Anzeigewert nicht 0 ppm, den Gasschlauch der Gasaufbereitung vom Gaseingang abziehen, eine kurze Zeit warten und (NULL) drücken. Der angezeigte Messwert wird zu Null gesetzt. Der so eingestellte CO-Raumluft-Nullpunkt ist unabhängig vom CO-Nullpunkt einer normalen Messung. Gasschlauch wieder auf den Gaseingang des Messgerätes stecken!

Nach (WEITER) wird der aktuelle CO-Gehalt der Raumluft angezeigt.

CO Raumluft	
CO-Rm	2 ppm
WEITER Null ABBRUCH	

CO Raumluft	
CO-Rm	0 ppm
HALTEN ABBRUCH	

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Nach (HALTEN) und (WEITER) wird das Ergebnis angezeigt.

Mit (WEITER) wird das Dokumentationsmenü aufgerufen.

CO Raumluft	
Zeit	15.04.11 15:38
Kundennr.	4713
CO-Rm	0 ppm
WEITER	

10. Gasleitungsprüfungen

10.1 Auswahl der Gasleitungsprüfung

Wählbare Funktionen sind:

Dichtheitsprüfung = Start der halbautomatischen
Dichtheitsprüfung

Gebrauchsfähigkeit = Start der Gebrauchsfähigkeitsprüfung

Gasleitungen	
Dichtheitsprüfung	
Gebrauchsfähigkeit	
AUSWAHL	

Arbeiten an Gasleitungen setzen die genaue Kenntnis und Beachtung der entsprechenden Normen und DVGW-Arbeitsblätter, sowie der geltenden gesetzlichen Vorschriften voraus!

10.2 Halbautomatische Dichtheitsprüfung nach DVGW-TRGI 2008 Arbeitsblatt G600 (nicht EM200plus-i und EM200plus mit Heizungs-Check oder 4-Pascal-Messung)

Im Display sind die für die verschiedenen Gasleitungsvolumen vorgeschriebenen Stabilisierungs- und Messzeiten angezeigt. Die Stabilisierungs- und Messzeit des markierten Volumens übernehmen. Die zu prüfende Gasleitung mit dem Druckeingang (+) des Messgerätes verbinden.

Dichtheitsprüfung	
<100 l, 10/10 min	
<200 l, 30/20 min	
>=200 l, 60/30 min	
AUSWAHL	

Mit einer Pumpe über ein Ventil den Druck in der Gasleitung auf etwas mehr als 155 mbar erhöhen.

Das EM200plus erkennt den angelegten Druck und mit (WEITER) erfolgt die Aufforderung, das Ventil der Pumpe zu schließen.

Dichtheitsprüfung	
155 mbar anlegen	
P-Akt.	156,8 mbar
WEITER	

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Ist das Ventil geschlossen startet mit (WEITER) die Stabilisierungsphase.

Das Display informiert über den aktuellen Druck in der Gasleitung und die bisher verstrichene Stabilisierungszeit.

Dichtheitsprüfung	
Stabilisierung	
P-Akt.	156,9 mbar
Zeit	2:38 min
ABBRUCH	

Nach der Stabilisierungsphase (je nach Leitungsvolumen 10 bis 60 min) wird automatisch die Messphase gestartet.

Dichtheitsprüfung	
Messung	
P-Start	156,8 mbar
P-Akt.	156,8 mbar
Zeit	0:53 min
ABBRUCH	

Während der Messung informiert das Display über den Druck zu Beginn der Messung, den aktuellen Druck in der Gasleitung und die bisher verstrichene Messzeit.

Nach Ablauf der Messzeit wird die Messung automatisch beendet und der Druck zu Beginn der Messung, der Druck am Ende der Messung und die Druckdifferenz werden angezeigt.

Dichtheitsprüfung	
14.04.11 14:43	
Dauer	10 min
P-Start	156,8 mbar
P-End	156,9 mbar
dP	-0,1 mbar
WEITER	

Mit (WEITER) wird das Dokumentationsmenü aufgerufen.

10.3 Feststellung der Gebrauchsfähigkeit nach DVGW TRGI 2008 Arbeitsblatt G600

In Betrieb befindliche Gasleitungsanlagen sind nach dem Grad ihrer Gebrauchsfähigkeit zu beurteilen. Grundlage für die Feststellung der Gebrauchsfähigkeit ist die Messung der vorhandenen Leckrate in Litern pro Stunde (Leckmengenmessung).

Die Gebrauchsfähigkeit wird in folgende Kriterien unterteilt:

- Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit = Gasleckmenge < 1 l/h
- Verminderte Gebrauchsfähigkeit = Gasleckmenge 1 l/h bis < 5 l/h
- Keine Gebrauchsfähigkeit = Gasleckmenge > 5 l/h

Mit dem EM200plus kann eine halbautomatische Gebrauchsfähigkeitsprüfung in Anlehnung an DVGW TRGI 2008 G600 Anhang 4 an Gasleitungen mit 23mbar, 50 mbar und 100 mbar Betriebsdruck durchgeführt werden.

Dazu ist die zu prüfende Gasleitung durch Ventile zu verschließen. Nach Bestimmung des Leitungsvolumens und Erhöhung des Drucks in der Leitung auf 50, 55 bzw. 110 mbar wird nach einer Stabilisierungsphase 1 min lang der Druck in der Leitung gemessen. Aus den gemessenen Druckänderungen wird die Leckmenge der geprüften Gasleitung errechnet, angezeigt und kann dokumentiert werden.

Wird die Messung mit Luft durchgeführt, muss das Ergebnis mit 1,68 multipliziert werden, um die Leckrate bei Erdgas zu erhalten.

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

10.3.1 Ermittlung des Gasleitungsvolumens

Ist das Leitungsvolumen bekannt, kann mit (WEITER) zum Teilvolumen gewechselt und das 1. Teilvolumen eingegeben werden. Mit (SPEICHERN) wird das Teilvolumen übernommen und das nächste Teilvolumen kann eingegeben werden.

Rohrvolumen	
Eingaben	0
Gesamt	0,0 l
Querschnitt	'VOL'
Teilvolumen	0,0 l

WEITER +/- FERTIG

Ist das Leitungsvolumen nicht bekannt, kann das Volumen über Querschnitt (Durchmesser) und Länge der Leitung berechnet werden.

Wählbare Querschnitte sind: 'VOL', 35 mm, 28 mm, 22 mm, 15 mm, 2", 1 1/2", 1 1/4", 1", 3/4" und 1/2". Mit (WEITER) kann zur Länge gewechselt und die Länge des Leitungsabschnitts mit dem angewählten Querschnitt eingegeben werden.

Rohrvolumen	
Eingaben	4
Gesamt	13,4 l
Querschnitt	'VOL'
Teilvolumen	4,0 l

WEITER +/- FERTIG

Mit (SPEICHERN) werden die jeweiligen Teilabschnitte übernommen. Mit (FERTIG) wird das errechnete und angezeigte Rohrvolumen übernommen und alle eingegebenen Leitungsabschnitte können ausgedruckt werden.

Mit (WEITER) wird zum Start der Gebrauchsfähigkeitsprüfung gewechselt.

Rohrvolumen	
Eingaben	7
Gesamt	19,5 l
Querschnitt	1 1/4"
Länge	4,0 m

SPEICHERN +/- FERTIG

10.3.2 Start der Gebrauchsfähigkeitsprüfung

Wählbare Betriebsdrücke sind 23 mbar, 50 mbar und 100 mbar. Die vorgeschriebenen Prüfdrücke sind 50 mbar, 55 mbar bzw. 110 mbar.

MSI EM200plus und Gasleitung verbinden und (WEITER) drücken.

Leckmessung	
P-Prüf	50 mbar
P - Betr.	23 mbar

WEITER +/- ABBRUCH

Mit einer Handpumpe über ein Ventil den Druck in der Gasleitung erhöhen. Nach (WEITER) das Ventil der Pumpe schließen und die Messung starten.

Leckmessung	
Auf Prüfdruck 50 mbar erhöhen	
P-Akt.	0,1 mbar

ABBRUCH

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Nach einer Stabilisierungsphase von 30 Sek. wird automatisch die Messung gestartet.

Leckmessung	
Stabilisierung	
P-Akt.	51,1 mbar
Zeit	0:18 min
ABBRUCH	

Die derzeit ermittelte Leckrate, der Druck zu Beginn der Messung, der aktuelle Druck und die bisher verstrichene Messzeit werden angezeigt.

Leckmessung	
Messung	
Leckrate	0,8 l/h
P-Start	51,3 mbar
P-Akt.	48,9 mbar
Zeit	0:35 min
ABBRUCH	

Nach einer Minute wird die Messung beendet und das eingegebene Volumen, die Messdauer, der Druck beim Start der Messung, die gemessene Druckdifferenz und die ermittelte Leckrate in Liter / Stunde bezogen auf den Betriebsdruck werden angezeigt.

Leckmessung	
14.04.11 15:15	
Volumen	19,1 l
Messdauer	1 min
P-Start	51,3 mbar
dP	4,7 mbar
Leckrate	2,2 l/h
WEITER	

Mit (WEITER) wird das Dokumentationsmenü aufgerufen.

11. Spezielle Funktionen

11.1 Messung der Raumtemperatur

Das Messgerät besitzt einen im Gerät integrierten Temperatursensor, mit dem in erster Näherung die Temperatur der Umgebungsluft (Raumluft) gemessen werden kann und ggf. auch die Temperatur der Verbrennungsluft.

Ist kein externer Fühler angeschlossen wird das nach dem Systemcheck angezeigt.

Zur Steigerung der Messgenauigkeit sollte, den Forderungen der 1. BImSchV und der DIN EN 50379 Teil 1-3 entsprechend, ein Verbrennungsluftfühler benutzt werden. Das Messgerät erkennt automatisch, wenn ein externer Temperaturfühler angeschlossen ist und schaltet auf diesen um.

11.2 Automatische Abschaltfunktion

Zur Verlängerung der Batteriestandzeit besitzt das Messgerät einen einstellbaren Standby Modus.

11.3 CO-Überlastschutz

Das Messgerät ist mit einer Funktion ausgestattet, die frühzeitig die toxischen Sensoren automatisch vor zu hohen CO-Konzentrationen schützt.

Schon am Anstieg der CO-Konzentration erkennt das Messgerät, dass der Messbereich (8.000 ppm) überschritten werden wird.

11.3.1 Messgeräte ohne CO Messbereichserweiterung

Bei Geräten ohne Messbereichserweiterung wird automatisch die Gasförderpumpe gestoppt und dazu aufgefordert, die Sonde aus dem Abgaskanal zu entfernen oder den Gas Schlauch von der Kondensatfalle abzuziehen.

Durch Tastendruck kann die Gasförderpumpe wieder gestartet werden. War die Konzentration sehr hoch, ist es möglich, dass die Konzentration am Sensor noch > 8.000 ppm ist. In diesem Fall werden im Display für CO Striche angezeigt.

Die Messung erst fortsetzen oder beenden, wenn die CO-Konzentration kleiner 1.000 ppm ist.

11.3.2 Messgeräte mit CO Messbereichserweiterung

Das Messgerät wird die integrierte Pumpe für den Sensorschutz mit Frischluft starten und die Messbereichsumschaltung aktivieren. CO kann nun bis zu 3,000 % gemessen werden. Der O₂-Sensor bleibt hierbei aktiv.

Fällt die CO-Konzentration unter 0,600 % wird die Spülpumpe abgeschaltet und das Messgerät zeigt die CO-Konzentration wieder in ppm an.


11.4 Online Datenausgabe

Das Messgerät ist mit einer Online Datenausgabe ausgestattet. Ohne die anderen Funktionen zu beeinflussen, übergibt das Gerät kontinuierlich alle Messwerte über die USB Schnittstelle.

Mit dem, von Dräger MSI GmbH erhältlichen, PC-Programm **DERAS** (**D**aten**E**rfassung für **R**auchgas-**A**nalyse**S**ysteme) können Messwerte online auf einem PC (Laptop) dargestellt werden. Das Programm ermöglicht zusätzlich die Speicherung der Messwerte in wählbaren Intervallen, sowie den Ausdruck der Daten in Tabellenform oder als Grafik.

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

12. Das Dokumentationsmenu

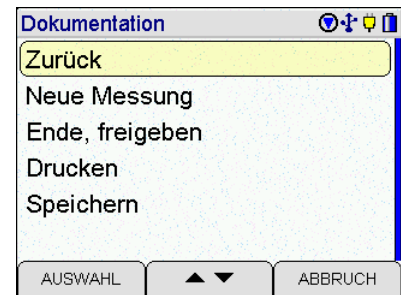

Wählbare Funktionen sind:

- Zurück = Wechsel zur letzten Anzeige der aktuellen Messung
- Neue Messung = Start einer neuen Messung
- Ende, freigeben = Ende der Messung, die Messwerte werden freigegeben
- Drucken = Start des Ausdrucks der festgehaltenen Werte (IR-Drucker)
- Speichern = Ruft das Menü Datenspeicherung auf

13. Datenspeicherverarbeitung

13.1 Messungen speichern


Wird keine Kundennummer angewählt, wird der Datensatz mit dem Messtyp und Datum und Uhrzeit gespeichert.

Mit (▲▼) zur Kundennummer wechseln.




Mit (AUSWAHL) die Funktion „Auswahl und Eingabe von Kundendaten“ aufrufen. Diese Funktion erlaubt es, die angezeigten Kundendaten zu ändern, einen anderen Kunden zu wählen oder einen neuen Kunden anzulegen.

Mit (▲▼) den Datensatz auswählen, unter dem die Messung gespeichert werden soll. Die Datensätze können mit Datum oder Kundennummer gelistet sein.

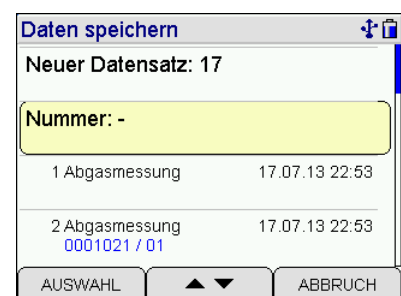

Mit (SPEICHERN) „Neuer Datensatz“ werden alle Messwerte zusammen mit Datum und Uhrzeit gespeichert.


Wurde ein bereits existierender Datensatz ausgewählt, kann der Datensatz überschrieben werden.

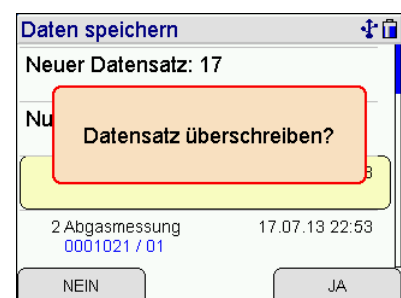

13.2 Auswahl von Datenspeicherfunktionen

Wählbare Funktionen sind:

Info	= Aufruf der Informationsfunktion
Daten zeigen: Letzter	= Letzten Datensatz zeigen
Daten zeigen: Erster	= Ersten Datensatz zeigen
Daten für Kunde zeigen	= Datensätze für ausgewählten Kunden zeigen
Messdaten löschen	= Datenspeicher löschen
Kunden löschen	= Kundendatenspeicher löschen
Prüfertabelle	= Ansicht und Bearbeitung der Prüfertabelle

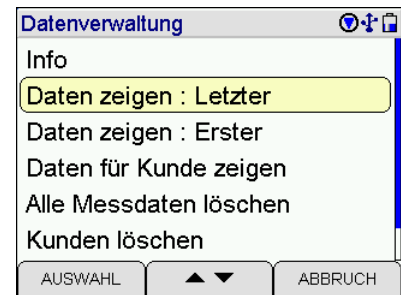

13.3 Datenspeicher Informationsfunktion

Angezeigt werden die Anzahl der gespeicherten und möglichen Kundendatensätze, die Anzahl der gespeicherten und möglichen Messdatensätze, wann der erste und wann der letzte Datensatz gespeichert wurde.

Kunden	13 / 512
Messdaten	22 / 512
Erster:	17.07.13 22:53
Letzter:	02.08.13 15:44

13.4 Daten zeigen und Daten löschen


Bei „Daten zeigen: Erster oder Letzter“ wird die Datensatzauswahl angezeigt. Im ersten Fall ist der letzte Datensatz markiert, im zweiten Fall der erste Datensatz.

Angezeigt werden der Typ der Messung, Kundennummer (falls eingegeben) und Datum und Uhrzeit zu der die Speicherung erfolgte.

Mit (AUSWAHL) wird die Ergebnisanzeige der markierten Messung aufgerufen.

* 6 Druck mbar 1235 / 2	18.07.13 22:09
* 7 BlmSch-Messung 1234 / 1	18.07.13 22:27
* 8 O2-Verbrennungsluft 0001021 / 01	18.07.13 22:30
* 9 Abgasmessung 0001023 / 01	18.07.13 23:27

Über das Kontextmenü kann ein einzelner Datensatz gelöscht werden, wenn die Funktion aktiviert ist.

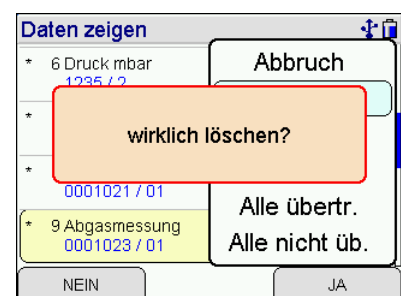

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

Folgende Ergebnisanzeigen können aufgerufen werden:


Sichtpr.	= Sichtprüfung
BlmSch	= Abgasmessung BlmSch
Abgas	= Abgasmessung Abgasanalyse und Mittelwertmessung
CO	= CO Messung
O2-VL	= Ringspaltmessung
Dr. Pa	= Feinstdruckmessung
Dr. mbar	= Mitteldruckmessung
CO-Rm.	= CO Raumlufthmessung
Dichtpr.	= Dichtheitsprüfung Gasleitung
Leckpr.	= Gebrauchsfähigkeitsprüfung Gasleitung
BCI LMO	= Brennerdiagnose
H.Check	= Heizungs-Check
4-Pa	= 4 Pa-Messung

13.5 Daten für Kunde zeigen

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn in der Kundenverwaltung ein Kunde ausgewählt wurde. Für diesen Kunden werden die letzten 20 Messdatensätze angezeigt, der jüngste Datensatz zuerst, der älteste zuletzt.


13.6 Messdaten löschen

Messdaten löschen: Alle gespeicherten Messdaten werden gelöscht.

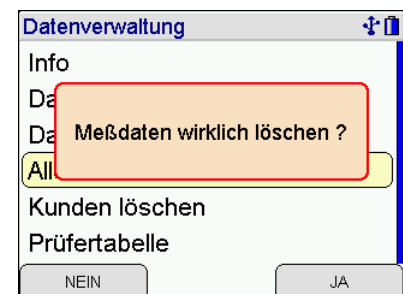

13.7 Kundendaten löschen

Kunden löschen: Alle Kundendaten werden gelöscht. Der Kundendatenspeicher kann nur gelöscht werden, wenn keine Messdaten im Gerät abgespeichert sind.

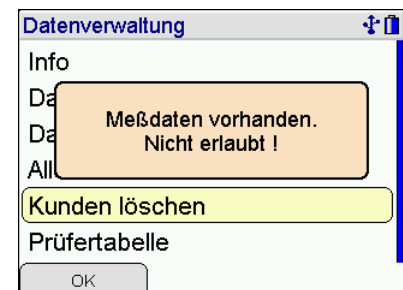


13.8 Prüfertabelle

In der Prüfertabelle können unterschiedliche Prüfer mit Nummer, Name, Strasse, PLZ, Ort und Telefonnummer eingegeben werden.

Der angewählte Prüfer wird mit dem gespeicherten Messdatensatz verknüpft und bleibt auch nach dem Ausschalten des Messgerätes angewählt.

Ein Prüfer kann nur gelöscht werden, wenn keine Messdaten im Gerät gespeichert sind.

Wird (OHNE) gewählt, wird den Messungen kein Prüfer zugeordnet.

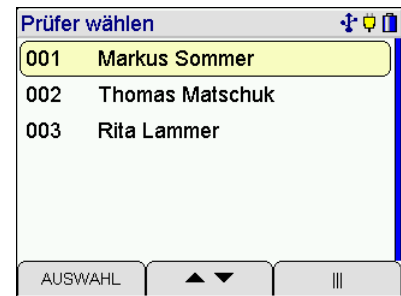


14. Informationsfunktion

Das Display informiert über den Messgerätetyp (MSI EM200plus), den Hersteller (Dräger MSI GmbH), die Version der Messgerätesoftware (hier 2.1,002), die Seriennummer des Messgerätes, das Datum der Fälligkeit des nächsten Service und das Datum und die Uhrzeit des Aufrufs der Infofunktion. Bei aktivierter Messgeräte-Identifikationsnummer wird anstelle des nächsten Service die ZIV ID angezeigt.


Mit (WEITER) werden vorhandene, aktuelle Warnhinweise und Fehlermeldungen angezeigt und ein kompletter Systemreport kann ausgedruckt werden.

Fehler und alle aktuellen Einstellungen des Gerätes werden ausgedruckt. Hiermit können geschulte Servicetechniker leichter erkennen, ob Fehlfunktionen vorliegen.

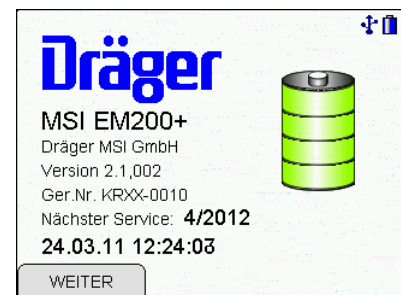

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

15. Messeinstellungen

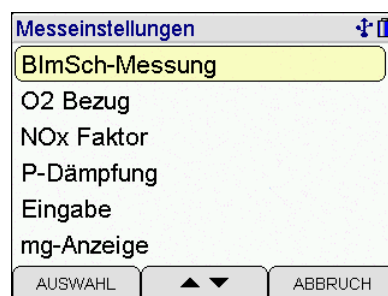


Wählbare Funktionen sind:

- BlmSch-Messung = Ein / Ausschalten der BlmSch-Messung
- O2 Bezug = Einstellung des O2-Bezugswertes
- NOx-Faktor = Einstellung des NOx-Faktors
- P-Dämpfung = Wahl der Dämpfungsstufe
- Eingabe = Aktivieren / Deaktivieren der Eingabe von Kesseltemperatur und Rußzahlen
- mg-Anzeige = Aktivieren / Deaktivieren der mg-Anzeige
- Mittelwertzeit = Auswahl der Zeit für die Mittelwertmessung
- Kaminzug = Aktivieren / Deaktivieren der getrennten Messung des Kaminzugs
- Brennwertber. = Aktivieren / Deaktivieren der Abgasverlustbestimmung für Brennwertgeräte
- Werkseinstellung = Wiederherstellen der Werkseinstellungen

15.1 BlmSch-Messung

Mit (EIN / AUS) wird zwischen „BlmSch-Messung Ein“ und „BlmSch-Messung Aus“ umgeschaltet.

Die gewählte Funktion bleibt auch nach dem Ausschalten des Messgerätes aktiv.

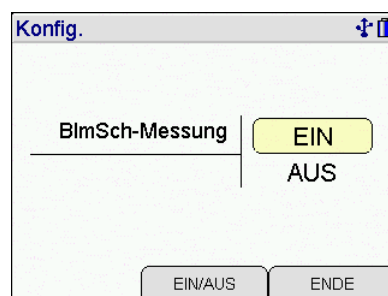


15.2 O2 Bezugswert

Mit (+/-) wird der O2-Bezugswert eingestellt.

Wählbare Einstellungen sind Auto und frei wählbare O2-Bezugswerte von 0 % bis 21 %. Auto bedeutet, dass der Bezugssauerstoff an den Brennstoff gekoppelt ist (flüssige und gasförmige Brennstoffe 3 %).


Bezugswerte werden in folgender Weise errechnet:

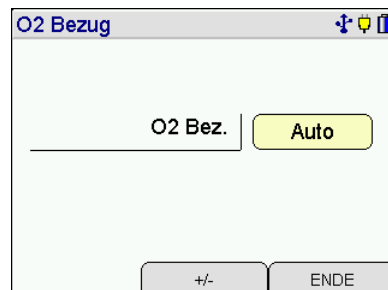

$$\text{CO}_{\text{Bezug}} = \text{CO}_{\text{gemessen}} * (21 - \text{O2}_{\text{Bezug}}) / (21 - \text{O2}_{\text{gemessen}})$$

15.3 NOx-Faktor (nur für Geräte mit NO Messkanal)


Diese Funktion erlaubt für die Berechnung von NOx den Anteil von NO₂ am NOx zu berücksichtigen. Ist z.B. durch eine Messung der NO₂ Anteil mit 6 % des NO Anteils festgestellt worden, muss der gemessenen NO Wert mit 1,06 multipliziert werden um NOx zu erhalten. Hierzu ist der NOx Faktor auf 1,06 einzustellen.

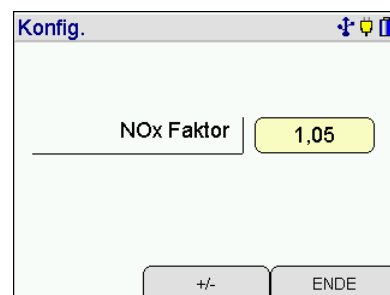

15.4 Wahl der Dämpfungsstufe für den Drucksensor

Wählbare Dämpfungsstufen für die Druck- und Zugmessungen sind:


OHNE = keine Dämpfung
 MITTEL = mittlere Dämpfung
 HOCH = starke Dämpfung

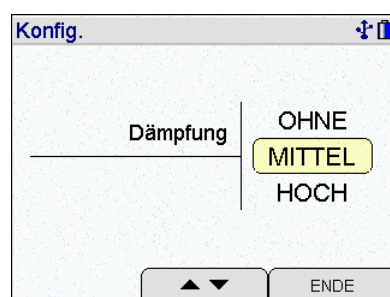

Die Dämpfungsstufe bleibt auch nach dem Ausschalten des Messgerätes erhalten.

15.5 Eingabe


Die Eingabemöglichkeit von Kesseltemperatur und Rußzahlen kann aktiviert werden.

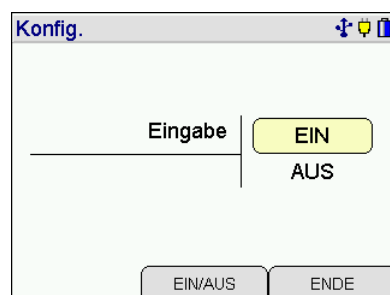

15.6 mg-Anzeige

mg-Anzeige:

Aus mg-Anzeige deaktiviert
 mg/Nm³ Messwerte in ppm und mg/m³
 mg/MJ Messwerte in ppm und mg/MJ (Mega-Joule)
 mg/kWh Messwerte in ppm und mg/kWh

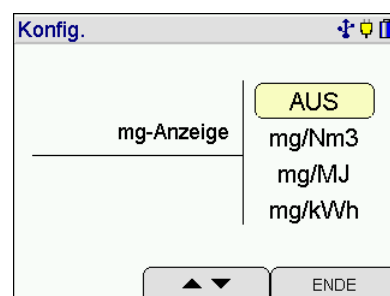


Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

15.7 Mittelwertzeit


Mittelwertzeit:

30 s	Mittelwertmessung über 30 Sekunden
60 s	Mittelwertmessung über 1 Minute
15 min	Mittelwertmessung für Festbrennstoffe
30 min	Halbstundenmittelwert nach TA-Luft

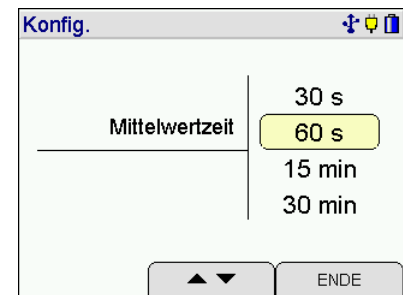

15.8 Kaminzug

Schaltet die getrennte Messung des Kaminzugs ein und aus. Zur Messung des Kaminzugs mit einer Sonde mit integrierter Zugmessung sollte die getrennte Messung ausgeschaltet sein.

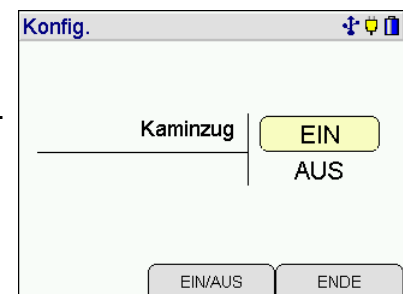

15.9 Abgasverluste und Brennwertberechnung

Der Abgasverlust nach 1. BlmSchV wird folgendermaßen berechnet:

$$q_{A_{BlmSchV}} = (T_{\text{Gas}} - T_{\text{VL}}) * [(A / (21 - O_{2,A})) + B]$$

Hierbei sind:

- T-Gas = Temperatur des Abgases
- T-VL = Temperatur der Verbrennungsluft
- O_{2, A} = Sauerstoffkonzentration des Abgases in Vol %
- A, B = Brennstoffabhängige Konstanten

Dieser Abgasverlust wird immer berechnet und als qA angezeigt und kann ausgedruckt und gespeichert werden. Der Wirkungsgrad wird daraus berechnet: $\eta_a = 100 - q_A$.

Ist die Berechnung des Abgasverlustes für Brennwertkessel aktiviert, wird die zusätzliche Energie berücksichtigt, die bei der Unterschreitung des Abgastaupunktes "T-Tau" durch Kondensation entsteht und zurückgewonnen werden kann. Für diesen Abgasverlust gilt:

$$q_{A_B} = q_{A_{BlmSchV}} - q_{A_{Kond}}$$


Hierbei ist $q_{A_{Kond}}$ eine Funktion, die vom Brennstoff, der Abgastemperatur und der Differenz „T-Tau – T-Gas“ abhängt. Der Abgasverlust für Brennwertkessel wird zusätzlich als qA-B angezeigt, ausgedruckt und gespeichert. Der Wirkungsgrad für Brennwertkessel wird aus dem Abgasverlust für Brennwertkessel berechnet: $\eta_{a-B} = 100 - q_{A-B}$.



Konnte der Abgasverlust nicht berechnet werden, z.B. weil der Taupunkt nicht unterschritten wurde, wird dies in Anzeige und Ausdruck durch Striche angezeigt.


15.10 Werkseinstellung (Messeinstellungen)

Mit dieser Funktion können alle Messeinstellungen zurückgesetzt werden, es wird so die ursprüngliche Werkseinstellung aktiviert.

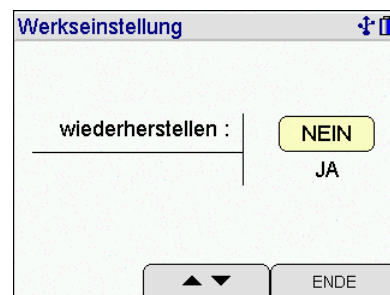

Mit (START) erfolgt eine Sicherheitsabfrage:

Mit (JA) werden alle Messeinstellungen durch die ursprünglichen Werkseinstellungen ersetzt.

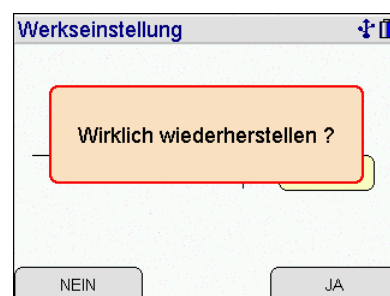

16. Geräteeinstellungen

Wählbare Funktionen sind:



Uhr	= Datum und Uhr stellen
Messung löschen	= Löschen eines einzelnen Messdatensatzes erlauben
Beleuchtung	= Einstellen der Displaybeleuchtung
Tastenton	= Ein / Ausschalten des Tastenton
Standby	= Auswahl der Zeit, bis das Gerät in die Standby-Funktion geht
Drucker	= Auswahl Druckerprotokoll und Ausdruck Kunde und Prüfer
Infenster	= Wischeffekte im Infenster ein- und ausschalten
Touchpad	= Kalibrierung des Touchpad
ZIV-ID	= Aktivieren der Messgeräte-Identifikationsnummer
Werkseinstellung	= Wiederherstellen der Werkseinstellungen
Sprache	= Auswahl der Sprache für die Displaytexte

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

16.1 Datum und Uhrzeit

Einstellung von Datum, Uhrzeit und automatischer Übernahme der Sommerzeit.



16.2 Einzelne Messung löschen


Die Funktion erlaubt das Löschen eines einzelnen Messdatensatzes.



16.3 Displaybeleuchtung


Wählbare Helligkeitsstufen sind: 25 %, 50 %, 75 % und 100 %.

Die gewählte Helligkeit bleibt auch nach dem Ausschalten des Messgerätes erhalten.

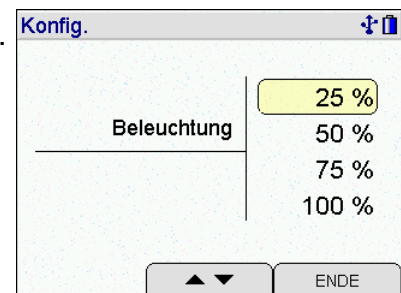

16.4 Tastenton


Mit dieser Funktion lässt sich der Tastenton ein- und ausschalten.

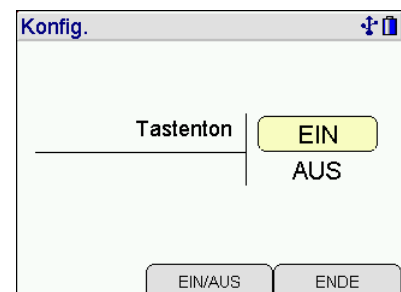

16.5 Standby

Auswahl der Zeit, bis das Gerät in die Standby-Funktion geht.

- aus = Standby-Funktion ausgeschaltet
- kurz = Reduzierung der Displaybeleuchtung nach 30 s, Ausschalten nach 30 min
- mittel = Reduzierung der Displaybeleuchtung nach 60 s, Ausschalten nach 60 min
- lang = Reduzierung der Displaybeleuchtung nach 10 min, Ausschalten nach 180 min

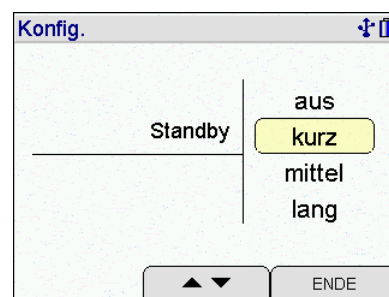

16.6 Drucker


Mit (▲▼) wird der Drucker MSI IR3 oder der Drucker HP ausgewählt.

Drucker MSI IR3: Die Datenübertragung und der Ausdruck sind jetzt schneller als bei HP-Protokoll kompatiblen Druckern.

Drucker HP: Die Datenübertragung entspricht dem HP-Protokoll und ist für alle HP-Protokoll kompatiblen Drucker geeignet, selbstverständlich auch für den MSI IR3.


Es kann angewählt werden, ob die Kundenadresse und/oder der Prüfername mit ausgedruckt werden soll.

Die Funktion bleibt auch nach dem Ausschalten des Messgerätes aktiv.

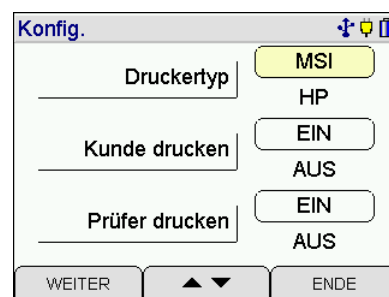

16.7 Infofenster


Ein- und ausschalten der Touchpadfunktionen während der Anzeige des Infofensters.

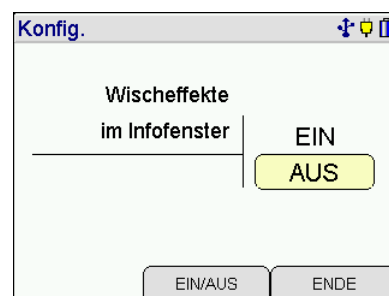

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

16.8 Touchpad

Eine Kalibrierung des Touchpad kann erforderlich sein, damit die Berührungen auf dem Display an den richtigen Stellen erkannt werden.

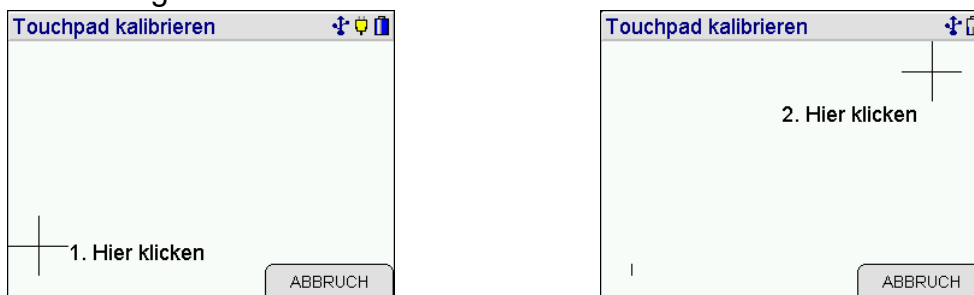

Berühren Sie zuerst die Mitte von Punkt 1 mit einem spitzen Stift, danach wiederholen Sie das in Punkt 2.


Das Touchpad ist jetzt neu kalibriert und die Berührungen auf dem Display werden an den richtigen Stellen erkannt.

Achten Sie darauf, dass das Display nicht verletzt wird.

16.9 ZIV Messgeräte-Identifikationsnummer aktivieren

Ein- und ausschalten der Messgeräte-Identifikationsnummer. Bei aktivierter Identifikationsnummer wird sie in der Informationsfunktion angezeigt und beim Ausdruck mit einem IR-Drucker ausgegeben.


Die ZIV Messgeräte-Identifikationsnummer wird bei der Übergabe gespeicherter Daten an ein Verwaltungsprogramm Von der Schnittstelle zur Übernahme bereitgestellt.

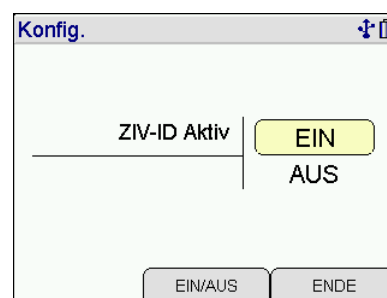

16.10 Werkseinstellung (Geräteeinstellungen)


Mit der Funktion „Nur Einstellungen“ können alle Geräteeinstellungen zurückgesetzt werden, es wird so die ursprüngliche Werkseinstellung aktiviert.

Mit „Alle Konfigurationen“ werden zusätzlich auch alle mit dem PC-Programm konfigurierten Funktionen (Druckertexte, Displaydarstellungen) zurückgesetzt.

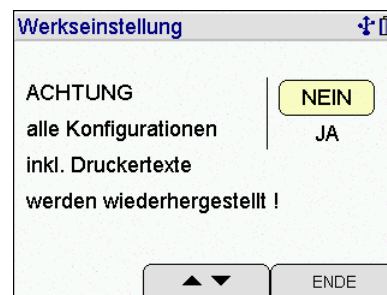

Mit (START) erfolgt eine Sicherheitsabfrage:

Mit (JA) werden alle Messeinstellungen durch die ursprünglichen Werkseinstellungen ersetzt.

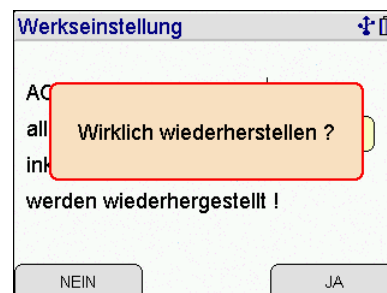

16.11 Sprache

Displaytexte können in Deutsch und Englisch dargestellt werden. Die Brennstoffe werden immer in Deutsch angezeigt.



17. Warnhinweise, Fehlermeldungen und Funktionshinweise

17.1 Warnhinweise

In der Einschaltphase und während des Messbetriebs prüft das Messgerät die ordnungsgemäße Funktion aller Messkanäle. Warnhinweise und Fehlermeldungen werden nach der Startphase oder während der normalen Funktion angezeigt.

17.1.1 TVL intern aktiv

Diese Warnmeldung (TVL = **T**emperaturfühler für die **V**erbrennungsluft) erscheint nach der Startphase, wenn kein externer Verbrennungslufttemperaturfühler angeschlossen ist oder dieser nicht erkannt wird. Das Messgerät schaltet auf einen internen Temperatursensor um, damit der Abgasverlust und der Wirkungsgrad ohne den externen Fühler gemessen werden kann. Der interne Temperatursensor besitzt nicht die Genauigkeit des externen Sensors und erfüllt nicht die Anforderung der Eignungsprüfungen.

17.1.2 TG fehlt / defekt

Diese Warnmeldung (TG = **T**emperaturfühler für die **A**bgastemperatur) erscheint, wenn das Thermoelement der Abgassonde nicht erkannt wurde, da dieses fehlt oder weil das Thermoelement oder die Steckverbindung fehlerhaft ist. Alle Werte, die die Abgastemperatur benötigen, werden dann im Display und Ausdruck mit " - - - " dargestellt.

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

17.2 Fehlermeldungen








Warnmeldung	Fehlerursache	Abhilfe
O2-Sensor	Sonde war im Abgaskanal Sensor defekt	An Frischluft neu kalibrieren Service
CO-Sensor	Sonde war im Abgaskanal Sensor defekt	An Frischluft neu kalibrieren Service
NO-Sensor	NO-Sensor war ohne Spannung sonst siehe CO	Funktion prüfen, Batterie laden wie CO
Drucksensor	Druck am Sensor während der Kalibrierung Sensor defekt	Ohne Druck neu kalibrieren Service

Fehlermeldung	Fehlergrund; Abhilfe
Systemtemperatur	zulässige Betriebstemperatur nicht eingehalten; Temperatur des Messgerätes verändern, Service
Kontaktstellentemperatur	zulässige Betriebstemperatur nicht eingehalten; Temperatur des Messgerätes verändern, Service
Batterietemperatur	zulässige Betriebstemperatur nicht eingehalten; Temperatur des Messgerätes verändern, Service
Batteriespannung	Spannung nicht zwischen 4,4 V und 6,5 V; Batterie ersetzen (Service)
Batteriestrom	Batteriestrom im Betrieb oder beim Aufladen zu groß; Service
Batterie	Batterie Manager hat Datenverlust; Batterie laden
Uhr stellen	Datenverlust der Uhr; Batterie laden, Uhr stellen
Gasfluss	Gasfluss außerhalb der Spezifikation; Gasfluss prüfen, Service
Optionen	Fehler im Optionsdatensatz, Service bei Dräger MSI GmbH
Konfiguration	Fehler in Geräteeinstellungen; Einstellungen prüfen, ggf. ändern
Kalibrierdaten	Fehler in den Kalibrierdaten; Service
Datenspeicher	Fehler im Datenspeicher; Service
Nächster Service	Fehler im Speicher für das nächste Servicedatum; Service
Brennstoffe	Fehler in der Brennstofftabelle; Brennstoffe mit PC200P neu laden
Displaytabelle	Fehler in der Displaytabelle; Tabelle mit PC200P neu laden
Druckertabelle	Fehler in der Druckertabelle; Tabelle mit PC200P neu laden
Systemeinstellung	Fehler in den Systemeinstellungen, Service

17.3 Funktionshinweise

17.3.1 Funktionshinweis - Symbole

Auf dem Display werden in der ersten Zeile rechts durch Symbole folgende Funktionen angezeigt, wenn diese aktiviert sind:

Symbol 1	Ladezustand der Batterie	
Symbol 2	Akku wird geladen	
Symbol 3	Fehler	
Symbol 4	interne Pumpe arbeitet	
Symbol 5	USB Verbindung	
Symbol 6	Bluetooth Verbindung	
Symbol 7	Messbereichserweiterung	

17.3.2 Stromversorgung

Das Gerät ist mit einer wiederaufladbaren Nickel-Metallhydrid Batterie ausgerüstet. Es darf grundsätzlich nur das zum Gerät gehörige Ladegerät zum Wiederaufladen des Gerätes benutzt werden. Die Sensoren im Gerät benötigen eine Dauer-Stromversorgung (auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist). Sorgen Sie für eine rechtzeitige Ladung des Gerätes. Der Ladezustand der Batterie wird vom Messgerät überwacht und im Display angezeigt. Wird die Spannung und die Kapazität der Batterie zu niedrig, wird dies durch rotes Blinken der LED angezeigt. Die Batterie sollte jetzt unbedingt geladen werden.

Der Ladevorgang dauert je nach Ladezustand 1-4 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED an der Oberseite des Gerätes. Am Beginn des Ladevorgangs zeigt ein grünes Blinken, dass die Batterie und das Ladesystem geprüft werden. Nach dem Ende des Ladevorgangs wechselt die Farbe auf Grün. Das bedeutet, die Batterie wird jetzt mit einem Erhaltungs-Ladestrom gespeist.

Sollte die Ladeschaltung einen Fehler festgestellt haben, blinkt die LED rot/grün gemischt. Beachten Sie, dass das Gerät nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 35 °C geladen werden darf. Ein Laden oder Lagerung in der Sonne ist zu unterlassen.

Ein Batteriewechsel darf nur mit einem MSI Originalersatzteil durchgeführt werden.

Wird das Laden der Batterie versäumt, erfolgt eine automatische Geräteabschaltung. Lässt sich das Messgerät wegen Unterspannung nicht mehr einschalten, muss das Ladegerät angeschlossen und das Gerät erneut eingeschaltet werden!!

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

18. Technische Daten

18.1 Allgemeine Technische Daten

Allgemeine Technische Daten	
Luftfeuchte:	10 - 90 % RF nicht kondensierend
Luftdruck:	800 bis 1.100 hPa
Betriebstemperatur	+5 °C ... + 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... + 50 °C
Abmessungen:	ca. 165 mm x 195 mm x 75 mm
Gewicht	ca. 1.100 g
Eignungsprüfungen Zertifizierung / Norm	TÜV By RgG 255 ZIV M-KC 1071-00/08 DIN EN 50379-Teil 1-3
Ladegerät	Steckernetzteil prim. 100 – 240 V, 50 – 60 Hz; sek. 12 V; 0,8 A
Batterie	Interne NiMH Batterie, 4,8 V 2.000 mAh
Gasförderung	Membranpumpen zur Messgasförderung und zur Messbereichserweiterung (Option)
Gasaufbereitung	Lageunabhängige Gasaufbereitungspatrone mit Kondensatsammler und Filterpatrone
Datenschnittstelle	USB für PC-Schnittstelle Infrarot für Drucker und PDA Multifunktionsstecker für Zusatzgeräte
Anzeige	Farbdisplay mit Touchscreen

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

18.2 Technische Daten Mess- und Rechenwerte

Messgröße	Messprinzip	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Temperatur Verbrennungsluft	PTC	-10..+100 °C	0,1 °C	< ± 1 °C
Temperatur Abgas	Thermoelement	-10...800 °C EM200-i: ...1.200°C	0,1 °C	0 ... 400 °C: < ± 2 °C oder < ± 1,5% v. MW
O ₂ , Sauerstoff	El.-chem. Sensor	0 ... 25 Vol. %	0,1 Vol. %	< ± 0,3 Vol. %
CO, Kohlenmonoxid	El.-chem. Sensor, H ₂ -kompensiert	0 ... 8.000 ppm	1 ppm	0 ... 200 ppm: ± 10 ppm oder <10% v. MW 200 ... 2.000 ppm: ± 20 ppm oder <5 % v. MW 2.000 ... 8.000 ppm: ± 100 ppm oder <10 % v. MW
CO+ *, Kohlenmonoxid	Messbereichserwei- terung mit Spül- pumpe	0,600...3,000 Vol %	0,001 Vol %	< ± 10 % v. MW
NO *, Stickstoffmono- oxid	El.-chem. Sensor	0 ... 2.000 ppm	1 ppm	0 ... 600 ppm: ± 10 ppm oder < 5 % vom MW
NO ₂ *, Stickstoffdioxid	El.-chem. Sensor	0 ... 200 ppm	1 ppm	0 ... 100 ppm: ± 5 ppm oder < 5 % vom MW
SO ₂ *, Schwefeldioxid	El.-chem. Sensor	0 ... 3.000 ppm	1 ppm	0 ... 500 ppm: ± 10 ppm oder < 5 % vom MW
Feinstzug	Piezo-Brücke	-100 ... +100 Pa	0,1 Pa	< ± 2 Pa oder < ± 5 % v. MW
Druck (Zug)	Piezo-Brücke	-10 ... 100 hPa	0,01 hPa	< ± 0,5 hPa oder < ± 1% v. MW
Druck (Differenz)	Piezo-Brücke	-10 ... 100 mbar	0,01 mbar	< ± 0,5 mbar oder < ± 1% v. MW
Berechnete Messgrößen				
CO, unverdünnt	Berechnet	0 ... 9999 ppm	1 ppm	
CO ₂ ,	Berechnet	0 ... 20 Vol %	0,1 Vol %	
Abgasverlust	Berechnet	-20 ... +100 %	0,1 %	
Luftüberschuss	Berechnet	1,00 ... +9,99	0,01	
CO, NO, NO ₂ , SO ₂ , NO _x	Berechnung in	mg/ Nm ³ , mg/ kWh oder mg/MJ		

MW = Messwert, * = Option

Bedienungsanleitung Dräger MSI EM200plus + EM200plus-i

19. Wartung und Service

19.1 Lagerung

Gassensoren reagieren von Ihrer Natur her auf Gase in der Umgebungsluft, auch wenn das Gerät nicht arbeitet. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät an einem Platz mit Raumtemperatur ohne Belastung durch Lösemittel, Abgase oder Brennstoffe gelagert und regelmäßig aufgeladen wird.

19.2 Pflege

Die Gasaufbereitungspatrone sollte nach Gebrauch gereinigt werden. Weiterhin sollte regelmäßig die Patrone auf Dichtigkeit überprüft werden. Die Filterscheiben und das Filtervlies ist bei Verschmutzung zu wechseln.

Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Achten Sie darauf, die Gasaustrittsöffnungen an der Geräteunterseite nicht zu verstopfen.

19.3 Wartung

Das Messgerät soll zum Erhalt der Messgenauigkeit und der sicheren Funktion entsprechend der Anforderungen der EN 50379 einmal jährlich durch einen autorisierten Service überprüft und ggf. nachjustiert werden.

Zur Aufrechterhaltung der Garantieverlängerung auf 10 Jahre für den O₂-Sensor und den Drucksensor ist der Nachweis dieser jährlichen Wartung erforderlich.

19.4 Verbrauchsmaterial und Zubehör

Drucker mit Infrarot-Datenübertragung 5601048

Druckerpapier für Drucker 5690151

Verbrauchsmaterial-Set 2: 5600411
bestehend aus:

10 x Filterscheibe
20 x Filtervlies ø 26